

VORBEREITUNG



Farbkontrolle

Immer die richtige Farbe und/oder Farbvariante bestimmen. Das sollte in einer möglichst frühen Phase erfolgen, vorzugsweise nach der Auftragsannahme der Reparatur. In dieser Phase sollte eine Farbtonmusterkarte angefertigt werden.



Atemschutz

Bitte geeignete Atemschutzmaske benutzen (wir empfehlen eine Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr).



Reinigung

Mit TD20 Silicone Remover und/oder TD80 Octobase Eco Degreaser reinigen.

OCTOBASE ECO PLUS SYSTEM: 3-SCHICHT CANDY EFFEKT FARBE

SCHRITT 1



Anwendung

1 Schicht PW170 Washprimer auftragen

Eines der empfohlenen Produkte* auftragen, die in der nachstehenden empfohlenen Grey Shade Tabelle angeführt werden:

PRODUKT	SCHICHT(EN)
PF131 HS Surfacer	1
PH254 High Production Non-Sanding Primer	1

* Für Mischverhältnisse bitte Bezug auf das Technische Datenblatt nehmen



Grundieren/Beilackieren

Das Neuteil bzw. das angrenzende Karosserieteil für eine perfekte Farbabstimmung mit unserer Grey Shade Empfehlung grundieren/einlackieren.



Ablüftzeit

12 - 15 minuten.

SCHRITT 2



Anwendung

Auftragen der ersten Basislackfarbe mit "Tropfengang"



Beilackieren

Das Bauteil bzw. in das angrenzende Karosserieteil beilackieren. **Sicherstellen, dass die Farbe den Primer überdeckt. Die zweite Schicht sollte die erste Schicht überdecken.**



Ablüftzeit

Bis eine einheitliche matte Oberfläche entsteht.

SCHRITT 3



Anwendung

Die lasierende zweite Basislackfarbe auftragen (Die Anzahl der Schichten verändern den Farbton).



Beilackieren

Die lasierende Basislackfarbe über den Rand der ersten Basislackfarbe sprühen.



Trocknungszeit

Bis eine einheitliche matte Oberfläche entsteht (Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungs-/Kabinentemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab).

SCHRITT 4



Anwendung

Einen empfohlenen Klarlack auftragen, der für die Octobase Eco Plus System geeignet ist.

MISCHUNG AUF AUFBESSERUNGSKAROSSIERTEIL



Nach dem grundieren eines Karosserieteils, auf dem ein Beilackieren erforderlich ist, sollte der Rand von PF131 HS Surfacer oder von PH254 High Production Non-Sanding Primer in dem empfohlenen Grey Shade Farbton mit TA855 2K Spot Repair Thinner und/oder TA875 Fade-Out Thinner verdünnt werden.

EMPFOHLENE PRODUKTE



PW170 Washprimer
PF131 HS Surfacer
PH254 High Production Non-Sanding Primer
TA855 2K Spot Repair Thinner
TA875 Fade-Out Thinner
MS/HS/HS420 Clear Coats